

NÁVOD NA POUŽITÍ

No Skidding kat.č. 148001

Čistý chemický přípravek , který zvyšuje koeficient tření a bezpečnost mokrých povrchů. Pomáhá snižovat počet zranění při uklouznutí. Snadná aplikace a slabé aroma . Vizuálně nemění vzhled povrchů. Jedna aplikace vydrží roky.

Může být využit na následující povrchy , které se stanou odolné vůči uklouznutí : keramické , mozaikové , žula , teraco , beton , podlahové dlaždice , porcelánové dlaždice , břidlice , leštěná cihla , porcelánové smaltované vany a sprchové kouty a ostatní kamenné a anorganické povrchy .

Pomáhá předcházet zraněním při uklouznutí v : restauracích , hotelech , motelech , supermarketech , nemocnicích , ošetřovacích domech , továrnách , provozech na výrobu jídla , zdravotních klubech , obchodech , administrativních budovách , plovárnách , koupelnových podlahách , vanách , sprchách , schodištích . Může být použit uvnitř i na otevřených prostranstvích.

Upozornění ! ! !

Skladujte mimo dosah dětí

Skladovací a manipulační pokyny.

Zacházejte s materiálem podle běžných bezpečnostních procedur , zabraňte kontaktu aplikace s jinými materiály .

Skladovací pokyny: Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah zásaditých materiálů.

Speciální informace pro přepravu : Chraňte před mrazem .

První pomoc :

Při styku s kůží : Opláchněte postiženou oblast dostatečným množstvím vody po dobu 10 minut. Navštivte lékaře v případě , že podráždění je stále viditelné.

Při vdechnutí : Obyčejně není nutná . Při případných problémech s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc .

Při styku s očima : Při vážném podráždění oka opláchněte oko dostatečným množstvím teplé vody po dobu 20 minut. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc .

Při požití : Vypijte velké množství vody , mléka , nebo hořčnatého mléka. Nevymávejte zvracení . Ihned navštivte lékaře.

Ochranné prostředky :

Respirační ochranné pomůcky: Obyčejně nejsou potřeba.

Větrání : místní odsávání

Ochranné rukavice : Doporučují se gumové nebo neoprenové rukavice .

Ochrana očí : Ochranné bezpečnostní brýle .

Další ochranné prostředky: Nejsou zapotřebí .

Pokyny při rozlití nebo nežádoucím vytékání produktu: Používejte bezpečnostní brýle a gumové rukavice odolné vůči kyselinám . Zneutralizujte oblast postiženou rozlitím vápnem nebo uhličitánem sodným . Zneutralizované tekutinu vysajte nejlépe vysavačem na vodu . Omyjte zbytky a následně zneutralizované tekutinu s dostatečným množstvím vody vylijte do kanalizace .

Důležité: Před použitím tohoto produktu se řiďte pokyny podle bezpečnostního listu materiálu a přečtěte si návod k použití .

Výrobek pro podlahy vyrobené z přírodního betonu nebo tvrdých dlaždic z různých materiálů , lze jej použít v interiérech i exteriérech .

Obecný návod k použití a aplikaci

Funguje na následujících površích : keramické dlaždice , všechny běžné podlahové dlaždice , mozaikové podlahové dlaždice , teraca , břidlice , granit , leštěná cihla , porcelain a porcelánové vany .

Před použitím tohoto produktu se řiďte pokyny podle bezpečnostního listu materiálu a přečtěte si návod k použití . Neředte !

1. Vždy používejte gumové rukavice , bezpečnostní brýle a větrejte oblast, kde nanášíte prostředek NO-SKIDDING
2. Dávejte pozor , aby " prostředek NO-SKIDDING " nepřišel do styku s žádným jiným povrchem než s tím na který se " prostředek NO-SKIDDING " aplikuje
3. Během přelévání z jedné nádoby do druhé i během aplikace dávejte pozor na nežádoucí rozlití prostředku NO-SKIDDING .
4. Podlaha musí být před aplikací prostředku NO-SKIDDING důkladně vyčištěná a umytá . Vosky a mastnota musí být odstraněny , protože se chovají jako bariéra mezi prostředkem NO-SKIDDING a povrchem podlahy .

V některých případech může prostředek NO-SKIDDING snížit lesk a to v případě vysoce leštěných povrchů , granitových povrchů , nebo vysoce lesklý keramických dlaždic . vždy vyzkoušejte povrch podlahy, abyste určili správnou délku aplikačního času prostředku no-skidding. U některých povrchů s velkým leskem, může prostředek no-skidding lesk snižovat. Příliš dlouhý aplikační čas treatmentu může způsobit snížení lesku .

20 minut je průměrný aplikační čas prostředku NO-SKIDDING . Před aplikací proveďte následující předběžné testy , abyste se ujistili o správném aplikačním čase pro vaši podlahu a abyste ověřili kompatibilitu podlahy s prostředkem NO-SKIDDING.

Testovací procedura pro podlahy :

1. Najděte malou plochu (asi 10x10 cm) mimo hlavní plochy určené k ošetření prostředkem NO-SKIDDING
2. Aplikujte prostředek NO-SKIDDING aplikátorem (houbičkou) a nechte působit 5-10 minut
3. Udržujte plochu neustále navlhčený prostředkem NO-SKIDDING . Nerovnoměrné schnutí by mohlo způsobit rozdíly v lesku povrchu.
4. Opláchněte plochu od prostředku NO-SKIDDING čistou vodou, zkontrolujte vzhled povrchu , navlhčete a zkuste zda je plocha dostatečně protiskluzově upravena. Pokud není účinek dostatečný, pokračujte v testovací aplikaci v 5-10 minutových intervalech dokud nejsou protiskluzové vlastnosti dostatečné.

Pokrytí: Přibližně 37 m2 na 3,8 l prostředku NO-SKIDDING . Některé s následujících faktorů si můžou vynutit použití většího množství prostředku NO-SKIDDING : Stav zálivkové malty , čistota podlahy , lokální ventilační podmínky , odtokový systém , naklonění povrchu a suchost vzduchu.

Navržená metoda aplikace na podlahy

1. Nasadte si gumové rukavice , respirátor a bezpečnostní brýle
2. Zameťte podlahu . Ujistěte se , že je podlaha čistá a že špína a mastnota jsou odstraněny
3. Naplňte široké vědro prostředkem NO-SKIDDING asi do poloviny . S použitím mopu nebo houbového aplikátoru rovnoměrně rozetřete prostředek NO-SKIDDING po oblasti, která má být ošetřena
4. Ujistěte se, že povrch je vždy rovnoměrně navlhčený prostředkem NO-SKIDDING během celého času aplikace.
5. Během času trvání aplikace pokračujte v roztírání a mopování , jinak by se mohla tekutina odpařit a způsobit tečky na ošetřeném povrchu po skončení aplikace.
6. Na základě aplikačního času předdefinovaného testovací procedurou, naplňte jedno čisté vědro čistou vodou a přidejte jedno balení NEUTRALIZÉRU (viz. Návod k použití pro NEUTRALIZÉR) . Aplikujte směs na ošetřený povrch čistým mopem a důkladně opláchněte . Poté dobře opláchněte podlahu několikrát čistou vodou dokud se neztratí bublinky . Přebytkovou vodu pak odstraňte stěrkou , vysavačem na vodu apod.

Pokyny pro použití jako protiskluzová aplikace na vany

1. Odstraňte všechny plastové doplňky z vany.
2. Naměřte asi 3 dcl prostředku NO-SKIDDING do plastové nádoby.
3. Pomalu vylévejte 3 dcl prostředku NO-SKIDDING po spodní části vany a roztírejte po povrchu čistou houbičkou. Aplikujte pouze na spodní stranu vany , ne na kolmé stěny . Pokračujte v roztírání po dobu asi 3 minuty.
4. Několikrát důkladně opláchněte spodní část vany čistou vodou. Pozor na nežádoucí šplouchání . Vana je okamžitě připravena k použití .

speciální informace

1. Neúčinné na laminátových nebo akrylátových vanách .
2. Pokud se po aplikování prostředku NO-SKIDDING objeví mléčná substance ,

ihned opláchněte vanu vodou. Vana je příliš opotřebovaná na protiskluzové ošetření .

3. Vany s protiskluzovou úpravou aplikovanou od výroby na spodku vany mohou být ošetřeny prostředkem NO-SKIDDING stejně jako běžné vany .

4. Vany vícenásobně ošetřené povrchovými leštěnkami nemohou být ošetřeny prostředkem NO SKIDDING .

Závěrečné upozornění

Prostředek NO-SKIDDING je neúčinný na syntetických dlaždicích , které obsahují chemické pryskyřičné tmely , barvu , skleněná vlákna nebo akryláty. Nepoužitý prostředek No-SKIDDING může být skladován v chladných komorách . Zabraňte zmrznutí prostředku NO-SKIDDING . Skladujte mimo dosah dětí a zvířat. Neaplikujte na povrch vystaven přímému slunečnímu světlu. Přílišné teplo může způsobit tuhnutí prostředku NO-SKIDDING a následně způsobit tečky na aplikovaném povrchu. Teplé dlaždice by měly být před aplikací prostředku NO-SKIDDING ochlazené studenou vodou . Povrch určený k aplikaci může být vlhký , ale ne mokrý . Aplikujte přímo na původní povrch dlaždice . Vosky a těsnící složky fungují jako bariéra mezi prostředkem NO-SKIDDING a povrchem podlahy a měly by být odstraněny před aplikací prostředku NO-SKIDDING . Nevystavujte podlahu příliš dlouhému aplikačnímu času prostředku NO-SKIDDING . 20 minut je průměrný aplikační čas. Předurčuje správný aplikační čas pro vaši podlahu dle testovací procedury na podlahy. Prostředek NO-SKIDDING může mírně zesvětlit zálivkovou maltu . Proveďte testovací proceduru , abyste se ujistili že zesvětlení je akceptovatelné .

Navrhované časy působení pro různé povrchy při používání prostředku No skidding Industrial Anti Slip Floor :

Povrch	Přibližné časy působení
Porcelán / Smaltované umyvadla - vany	2-3 min
Porcelánové dlaždice	1-5 min
Mramor / Žula	10-20 min
Teraco	10-30 min
Podlahové dlaždice	15-30 min
Lesklá / Glazovaná cihla	15-30 min
Břidlice	30-45 min
Keramické dlaždice	5-20 min
Mozaikové dlaždice	5-20 min

Umělé povrchy a aglomeráty nemohou být ošetřovány s No skidding Industrial

Upozornění : Výše uvedené časy působení slouží jako návod . Optimální časy působení se mohou měnit podle zvoleného povrchu . Vždy provádějte test na odlehle ploše k ověření přesného času působení pro vaši podlahu nebo vanu . S výjimkou porcelánových dlaždic a van navrhujeme , abyste během testu pracovali v 5 minutových navýšeních působení prostředku NO-SKIDDING . Umyjte testovací dlaždice důkladně čistou vodou a vyhodnoťte působení a estetickou stránku . Pokud

nejste spokojen s odolností vůči uklouznutí , opakujte proceduru v 5 minutových navýšeních . Maximální navržený čas působení prostředku NO-SKIDDING je 60 minut. Nepřekračujte 60 minut působení. Pokud nejste spokojeni se vzhledem podlahy po testování , nepokračujte dál. No Skidding Industrial Anti - Slip Treatment musí být aplikován na čistý povrch bez nátěrů , povlaků a těsnících přípravků. Prosím , přečtěte si podrobné instrukce před aplikací No Skidding Industrial .